


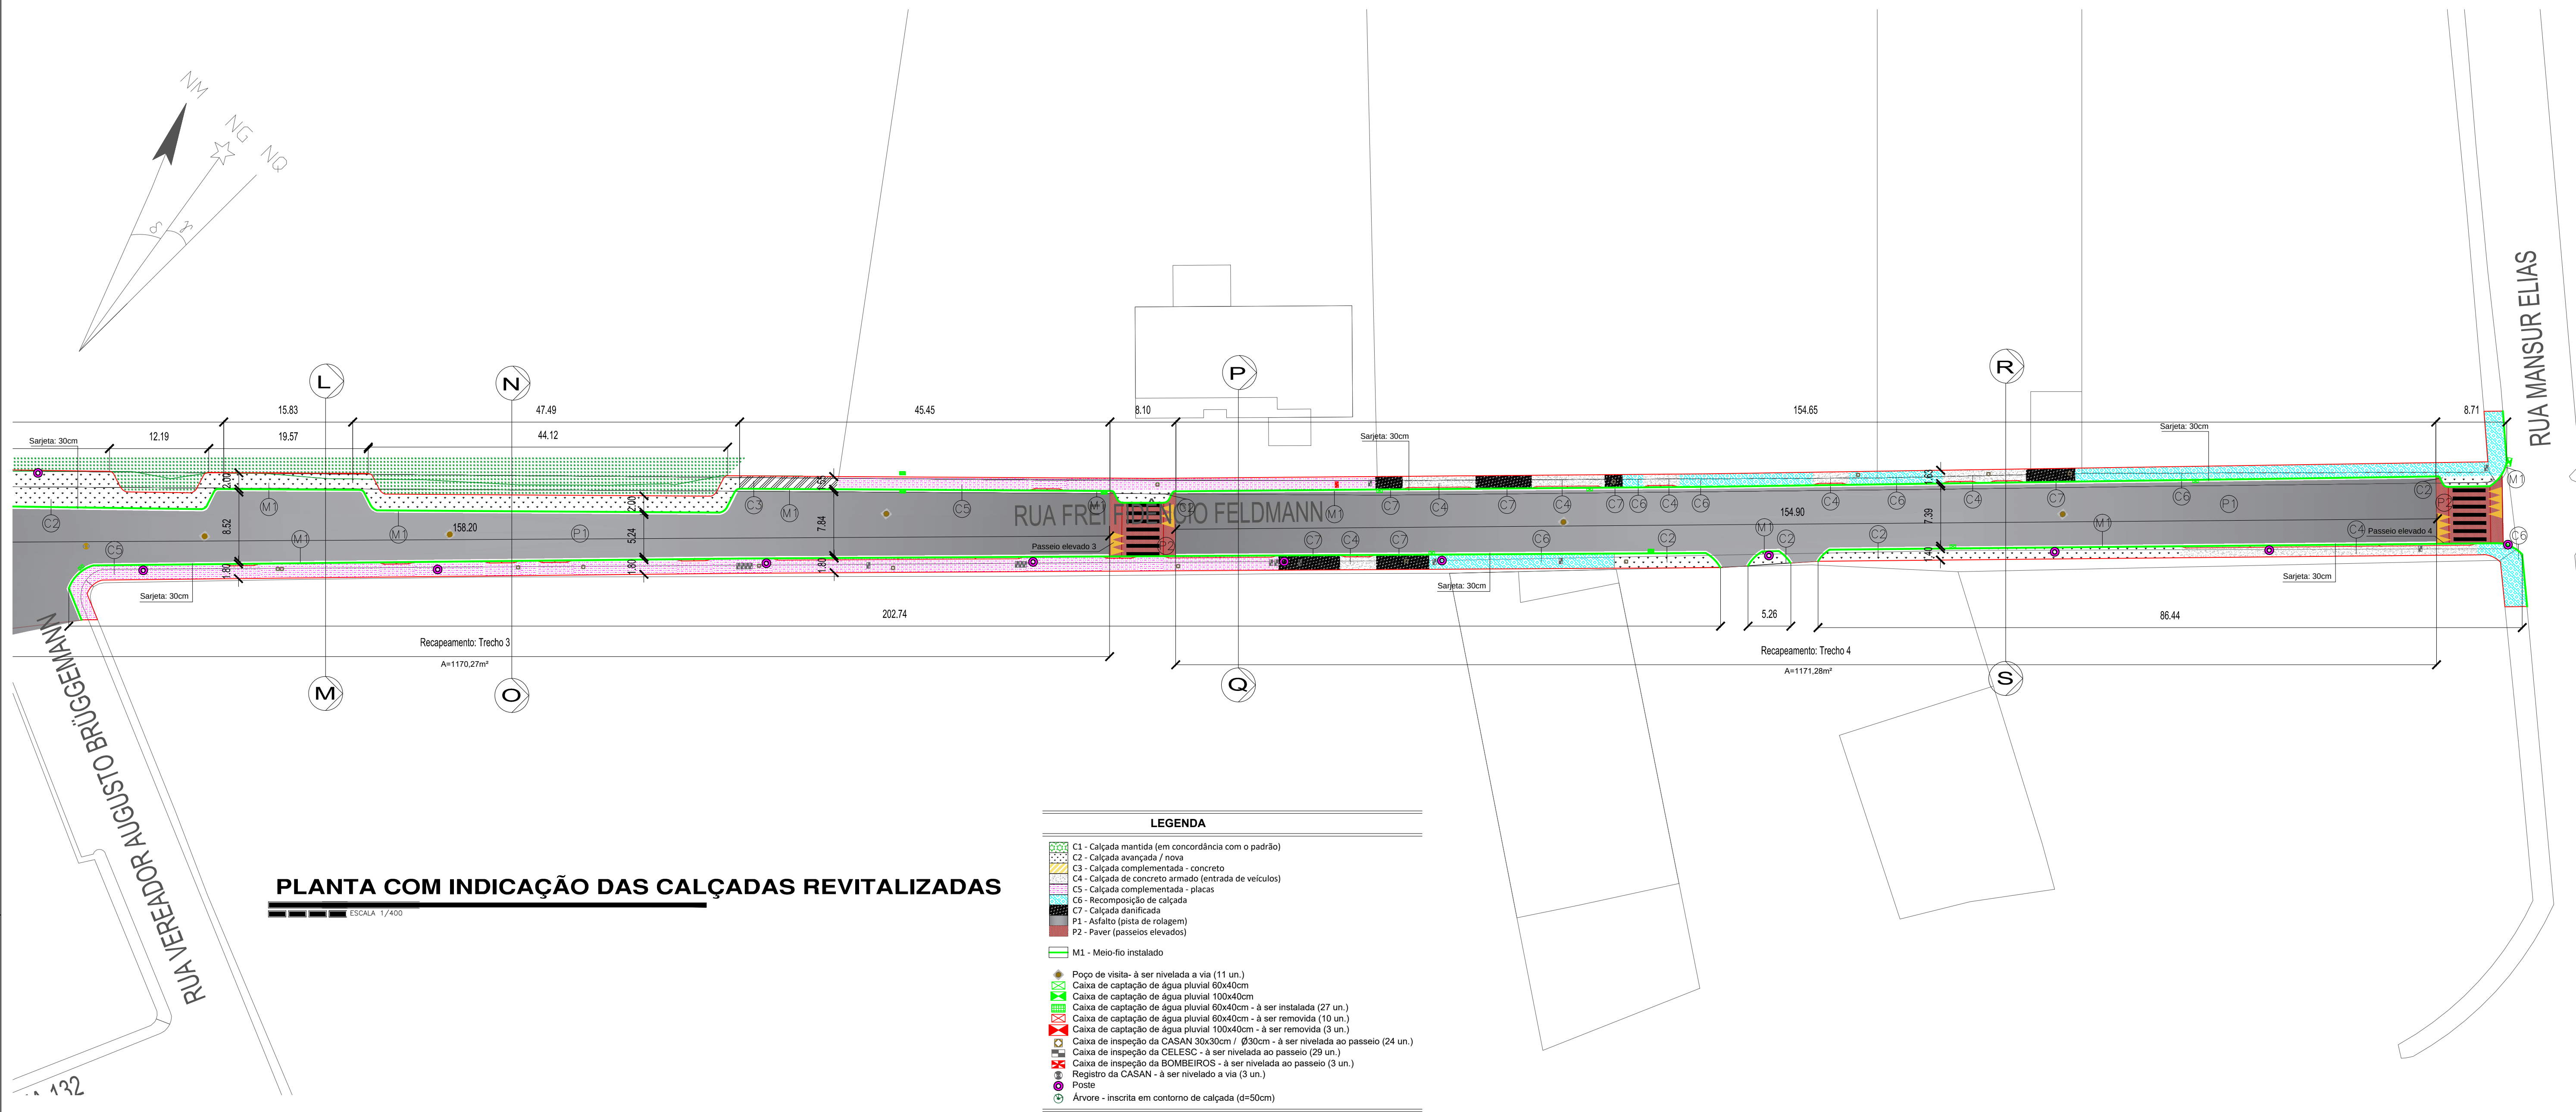

PLANTA COM INDICAÇÃO DAS CALÇADAS REVITALIZADAS

ESCALA: 1/400

LEGENDA

- C1 - Calçada mantida (em concordância com o padrão)
- C2 - Calçada avançada / nova
- C3 - Calçada complementada - concreto
- C4 - Calçada de concreto armado (entrada de veículos)
- C5 - Calçada complementada - placas
- C6 - Recomposição de calçada
- C7 - Calçada danificada
- P1 - Asfalto (pista de rolagem)
- P2 - Paver (passéis elevados)
- M1 - Meio-fio instalado
- Poço de visita - à ser nivelada a via (11 un.)
- Caixa de captação de água pluvial 60x40cm
- Caixa de captação de água pluvial 100x40cm
- Caixa de captação de água pluvial 60x40cm - à ser instalada (27 un.)
- Caixa de captação de água pluvial 60x40cm - à ser removida (10 un.)
- Caixa de captação de água pluvial 100x40cm - à ser removida (3 un.)
- Caixa de inspeção da CASAN 30x30cm / Ø30cm - à ser nivelada ao passeio (24 un.)
- Caixa de inspeção da CELESC - à ser nivelada ao passeio (29 un.)
- Caixa de inspeção da BOMBEIROS - à ser nivelada ao passeio (3 un.)
- Registro da CASAN - à ser nivelado a via (3 un.)
- Poste
- Árvore - inscrita em contorno de calçada (d=50cm)

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
TRECHO	INICIO EM:	INICIO EM:	ÁREA (m²)
1	Final do passeio elevado 1	Início do passeio elevado 2	734,87
2	Final do passeio elevado 2	Início do passeio elevado central	1371,71
3	Final do passeio elevado central	Início do passeio elevado 3	1170,27
4	Final do passeio elevado 3	Início do passeio elevado 4	1171,28
TOTAL			4448,13

Tabela 7 - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NAS CALÇADAS							
Calçada	Detalhe	Revestimento existente	À executar				Área (m²)
			Serviço prévio	Concretagem	Regularização	Revestimento	
Em concordância com o padrão Calçada avançada / nova Complementada - concreto	-	Placa cimentícia	-	-	-	-	310.41
	Detalhe 2	Asfalto	Camada de material para regularização do subleito (e=variável)	Concreto, e=5cm	Argamassa colante, e=0,5cm	Placa cimentícia, e=2cm	526.89
	Detalhe 3	Concreto consolidado	Lavação / escarificação da superfície	-	Argamassa colante, e=0,5cm	Placa cimentícia, e=2cm	971.12
Concreto armado (entradas)	Detalhe 4	Varia	Demolição de calçada existente /camada de material para regularização do subleito (e=variável) / remoção do revestimento existente	Concreto armado, e=5cm. Malha de aço, Ø5mm c/20	Argamassa colante, e=0,5cm	Placa cimentícia, e=2cm	464.53
Complementada - placas	Detalhe 5	Placa cimentícea e de pedra natural, paver e piso cerâmico	Remoção do revestimento existente / lavação/escarificação da superfície	Concreto, e≤5cm	Argamassa colante, e=0,5cm	Placa cimentícia, e=2cm	422.04
Recomposição	Detalhe 2	Lajota sextavada e paralelepípedo	Remoção do revestimento existente / camada de material para regularização do subleito (e=variável)	Concreto, e=5cm	Argamassa colante, e=0,5cm	Placa cimentícia, e=2cm	295.51
Danificada	Detalhe 2	Concreto	Demolição de calçada existente /camada de material para regularização do subleito (e=variável)	Concreto, e=5cm	Argamassa colante, e=0,5cm	Placa cimentícia, e=2cm	76.92
Asfalto (pista de rolagem)	-	Asfalto / paver	-	-	-	Camada asfáltica, 4cm	4466.24
Paver (passeios elevados)	Detalhe 1	Asfalto	Camada de material para regularização da superfície / implantação de sistema de drenagem	-	-	Paver	555.33
Meio-fio							Comprimento (m)
Instalado							958.21



PREFEITURA MUNICIPAL
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ /SC

PRAÇA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 306 – FONE: 3245 43000 – sai.adm@matrix.com.br

PROJETO

PAVIMENTAÇÃO

OBRA

PAVIMENTAÇÃO,
DRENAGEM E
SINALIZAÇÃO

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC

CONTEUDO:

CALÇADAS REVITALIZADAS (2)

PROJETO

GUILHERME LEONI DA SILVA
ENG. CIVIL – CREA/SC 87440–0

LOCAL

RUA FREI FIDÊNCIO FELDMANN
CENTRO – SANTO AMARO DA IMPERATRIZ / SC

PRANCHA

10/15

DESENHO

CAROLINA

DATA

FEVEREIRO/2018

ESCALA

INDICADA